



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ClearLens®



МАСКА СВАРЩИКА

DIGITAL X SHINE

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общее описание и меры предосторожности	4
2	Маркировка маски	4
3	Внешний вид сварочной маски	4
4	Технические характеристики	5
5	Управление настройками	6
5.1	Режим «Сварка 9-13» (WELD 9-13)	6
5.2	Режим «Резка / сварка 4-8» (CUT 4-8)	6
5.3	Режим «Шлифовка» (GRIND)	7
5.4	Режим «Фиксированное затемнение»	8
5.5	Чувствительность (SENSI.)	9
5.6	Время задержки просветления (DELAY), задержка	9
5.7	Градиент (GRADIENT)	10
5.8	Режим прихваток (TACK)	11
5.9	Тестирование работы светофильтра (TECT)	12
5.10	Фонарь	12
6	Замена батареи	13
7	Замена защитных стёкол	13
8	Регулировка наголовника	14
9	Устранение неисправностей	14
10	Контактная информация	14
11	Гарантийные обязательства	15

1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Настоящим заявляем, что данная сварочная маска предназначена для профессионального использования, имеет декларацию о соответствии ЕАС и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

При сварке брызги расплавленного металла разлетаются на значительные расстояния, что вызывает опасность получения ожога. Поэтому для защиты необходимо использовать сварочные маски. Нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ часто приводит к самым печальным последствиям – пожарам, взрывам и, как следствие, травмам и гибели людей. Сварочная маска предназначена для защиты сварщика от:

- неионизирующего излучения при сварочном процессе;
- ультрафиолетового излучения области спектра 313 и 365 нм;
- излучения области спектра от 380 до 780 нм (видимое излучение);
- инфракрасного излучения области спектра от 780 до 1400 нм;

2 МАРКИРОВКА МАСКИ

3/4-8/9-13

3 – степень затемнения в открытом состоянии

4 – минимальная степень затемнения в закрытом состоянии

13 – максимальная степень затемнения в закрытом состоянии

3 ВНЕШНИЙ ВИД СВАРОЧНОЙ МАСКИ

№	Наименование
1	Внешнее защитное стекло (арт. 55ST002D)
2	Светофильтр
3	Внутреннее защитное стекло
4	Корпус сварочной маски
5	Наголовник (55ST0055X)

• механических воздействий (повышенная прочность к воздействию высокоскоростных частиц);

• брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Важно:

• перед использованием сварочной маски внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией;

• перед использованием сварочной маски удалите плёнки с защитных стекол;

• маска не предназначена для выполнения операций по лазерной сварке, резке и проведению взрывных работ;

• никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность;

• запрещается вскрывать светофильтр;

• не погружайте светофильтр в воду;

• храните маску и светофильтр в сухом, прохладном месте, когда маска не используется в течение длительного времени;

• регулярно меняйте внешнее защитное стекло при налипании брызг расплавленного металла на поверхность.

1/1/1

1 – Оптический класс

1 – Класс рассеивания

1 – Класс однородности

1 – Класс угловой однородности

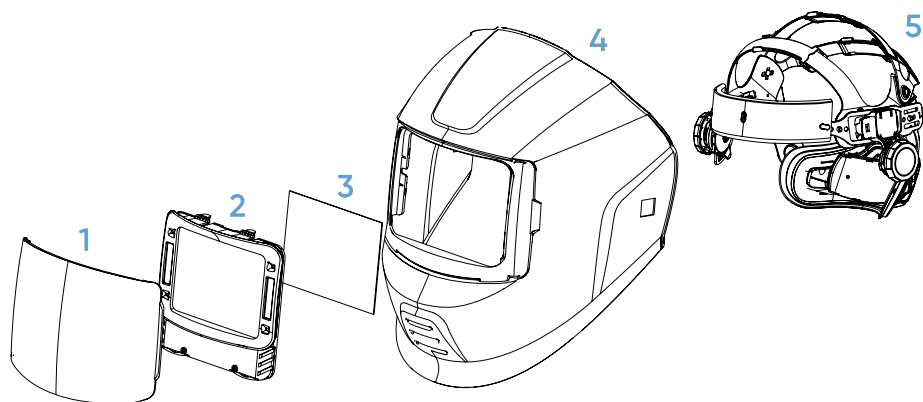


Рисунок 1. Внешний вид сварочной маски SHINE

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра	SHINE
Модель светофильтра	SHINE / АСФ 888
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового / бокового окна	116x81
Количество оптических датчиков, шт	4
Начальное затемнение, DIN	3
Диапазон затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,04 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 5-13 DIN	да
Функция «Градиент» (см. п. 5.7)	да
Функция «ТАСК» (см. п. 5.8)	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность щитка	5,9 Дж
Тип наголовника	Start X
Регулировка диапазона затемнения	внеш. + внутр.
Внешнее переключение режимов	да
Регулировка чувствительности	да
Регулировка времени задержки просветления	да
Сменная батарея	да, 2xCR2450
Фонарь	да
Срок гарантии, мес.	24
Температура эксплуатации, С	от -10 до +55

5 УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ

5.1 Режим «Сварка 9-13» (WELD 9-13)

Используется для сварки на средних и вы-
Внутреннее переключение


соких значениях сварочного тока от 50 до 300 А.

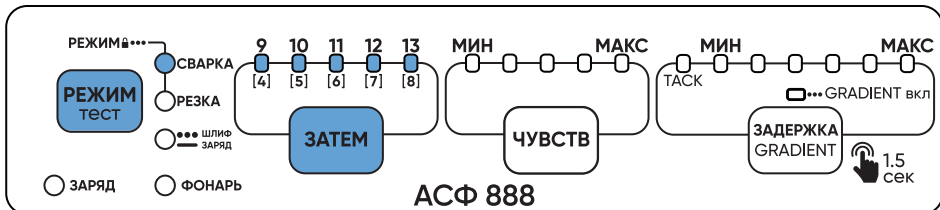


Нажатием кнопки **РЕЖИМ** выберите **СВАРКА**. Включенный режим отобразится постоянно включенным индикатором. Нажатием кнопки **ЗАТЕМ** выберите необходимое значение

затемнения в диапазоне 9...13 DIN. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией

Внешнее переключение

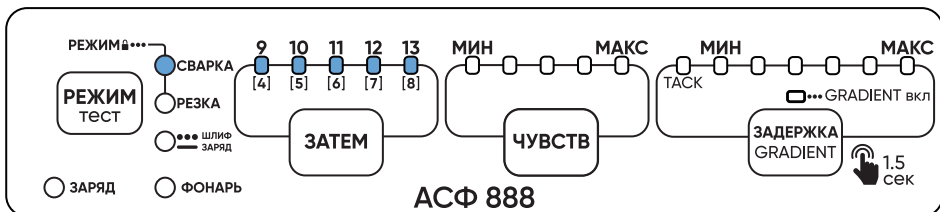


Нажатием кнопки  выберите  . Включенный режим отобразится постоянно включенным индикатором. Поворотом энкодера ^①  ^② выберите необходимое значение затемнения в диапазоне 9...13 DIN. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией .

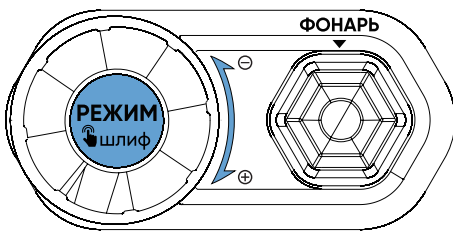

5.2 Режим «Резка / сварка 4-8» (CUT 4-8)

Используется для сварки на низких значе-
Внутреннее переключение


ниях сварочного тока от 5 до 50 А, а также для резки различных металлов и сплавов.

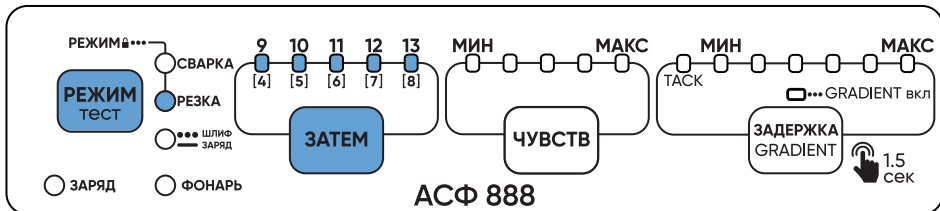


Нажатием кнопки **РЕЖИМ тест** выберите **РЕЗКА**. Включенный режим отобразится постоянно включенным индикатором. Нажатием кнопки **ЗАТЕМ** выберите необходимое значение

затемнения в диапазоне 4...8 DIN. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией [4] [5] [6] [7] [8].

Внешнее переключение

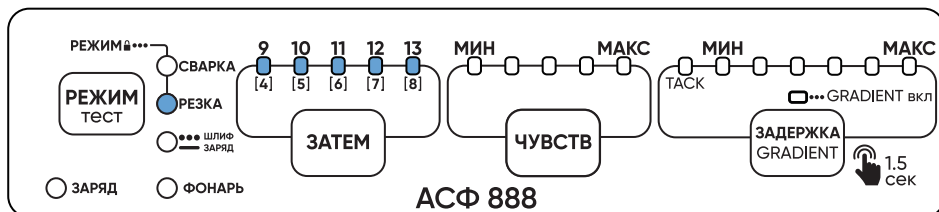

Нажатием кнопки **РЕЖИМ ШЛИФ** выберите **РЕЗКА**. Включенный режим отобразится постоянно включенным индикатором. Поворотом энкодера $\ominus$ выберите необходимое значение затемнения в диапазоне 4...8 DIN. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией [4] [5] [6] [7] [8].

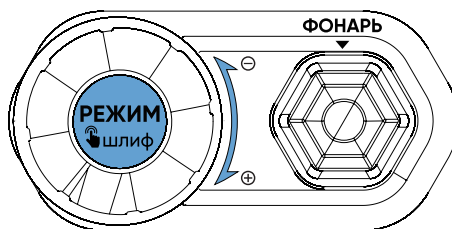


5.3 Режим «Шлифовка» (GRIND)

Используется для шлифовки, зачистки и подготовительных работ. Светофильтр не

затемняется и не реагирует на летящие искры и раскаленные частицы.


Внутреннее переключение

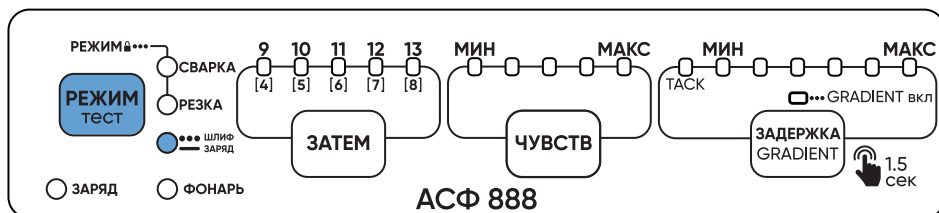


Нажатием кнопки **РЕЖИМ тест** выберите **ШЛИФ ЗАРЯД**. Включенный режим отобразится мигающим

световым индикатором.

Внешнее переключение

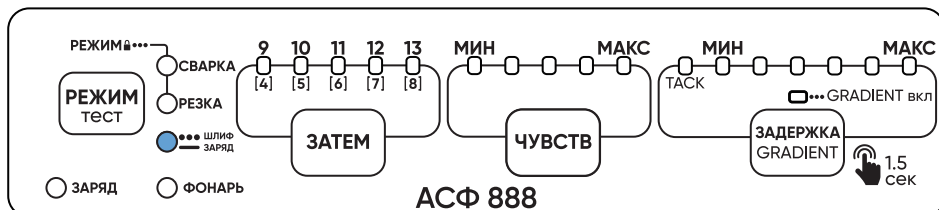

Зажатием на 1,5 секунды кнопки  активируйте режим шлифовки. Включенный режим отобразится мигающим световым индикатором  ШЛИФ — ЗАРЯД.

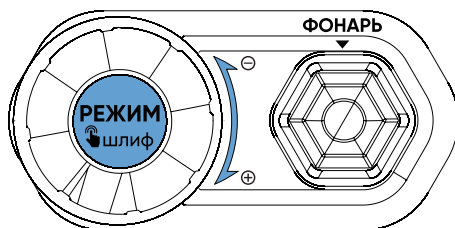


5.4 Режим «Фиксированное затемнение»

Используется для сварки при значениях

сварочного тока от 50 до 300 А, а также для резки различных металлов и сплавов.


Внутреннее переключение

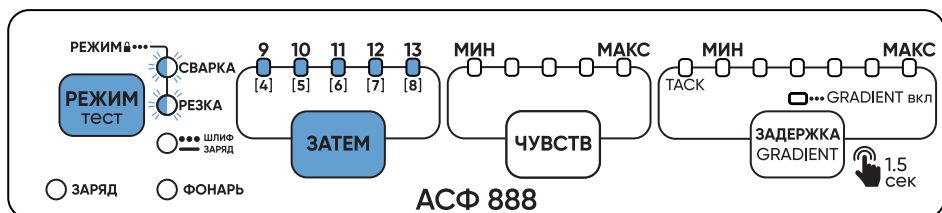


Нажатием кнопки  выберите  СВАРКА. Включенный режим отобразится мигающим индикатором. Нажатием кнопки  выберите необходимое значение фиксированного затемнения. При выборе значения в

диапазоне 4...8 DIN мигает индикатор  РЕЗКА. При выборе значения в диапазоне 9...13 DIN мигает индикатор  СВАРКА. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией     .

Внешнее переключение

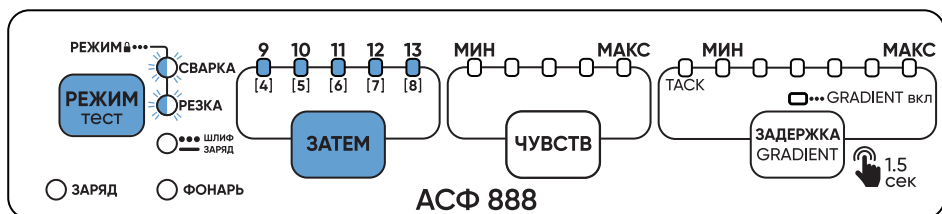

Нажатием кнопки  на внешнем регуляторе выберите  СВАРКА. Включенный режим отобразится мигающим индикатором. Поворотом энкодера  выберите необходимое значение затемнения. При выборе значения в диапазоне 4...8 DIN мигает индикатор  РЕЗКА. При выборе значения в диапазоне 9...13 DIN мигает индикатор  СВАРКА. Затемнение отобразится соответствующей световой индикацией     .

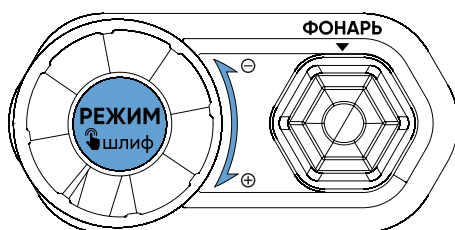

Важно: при необходимости изучите таблицу «Рекомендуемая степень затемнения для различных способов сварки» (см. таблицу 1).


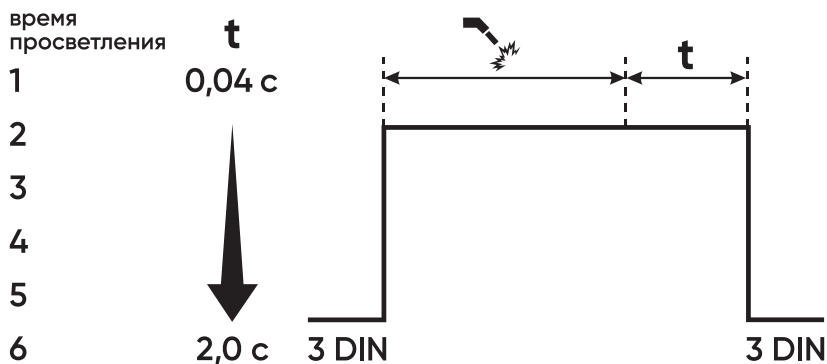


Рисунок 2. Функционирование времени задержки просветления

Таблица 2. Значение задержки времени просветления

Значение Delay	Время (с)
1	0,04
2	0,1
3	0,3
4	0,8
5	1,5
6	2,0

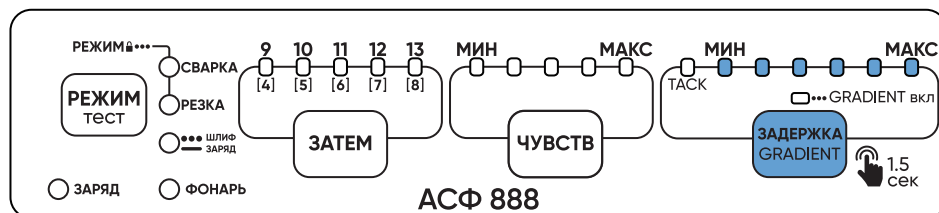

Нажатием кнопки **ЗАДЕРЖКА GRADIENT** выберите значение времени задержки просветления. Значение времени задержки просветления отобразит-

ся соответствующей световой индикацией **МИН** **МАКС**.

5.7 Градиент (GRADIENT)

«Градиент» оптимизирует функционирование «Времени задержки просветления» (см. пункт 5.6) и предназначен для повышения комфорта глаз после окончания сварки. Переход светофильтра из установленного затемнения в светлое состояние 3 DIN про-

исходит за счет плавного понижения промежуточных значений.

Функционирование «Градиента» указано на рисунке 3.

Значения времени задержки просветления при активированном «Градиенте» указаны в таблице 3.


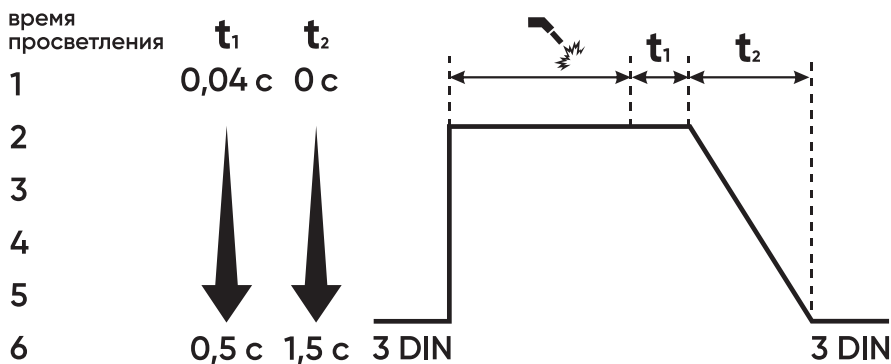


Рисунок 3. Функционирование «Градиента»

Таблица 3. Значение задержки времени просветления при активированном «Градиенте»

Значение Delay	t1 (с)	t2 (с)
1	0,04	0
2	0,04	0
3	0,075	0,325
4	0,15	0,65
5	0,4	1,1
6	0,5	1,5

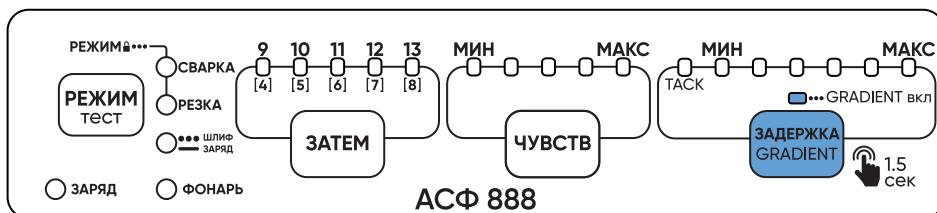

Зажатием кнопки **ЗАДЕРЖКА GRADIENT** на 1,5 секунды активируете функцию «Градиент». Активированный «Градиент» отобразится мигающей световой индикацией **GRADIENT** вкл.

Зажатием кнопки **ТАСК** оптимизируете работу светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов.

5.8 Режим прихваток (ТАСК)

Режим ТАСК оптимизирует работу светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов.

После окончания горения сварочной дуги фильтр из установленного затемнения освещается не в начальное затемнение 3 DIN, а на две секунды затемняется до 5 DIN. Это

позволяет с одной стороны переместиться в следующее место сварки, а с другой снизить нагрузку на глаза за счет более плавного перепада между светлым и темным состоянием фильтра. Если в течение двух секунд не происходит зажигания дуги, фильтр из состояния 5 DIN переходит в начальное затемнение 3 DIN (см. рисунок 4).


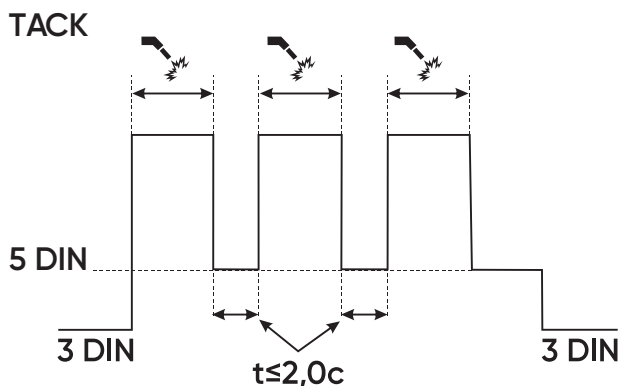


Рисунок 4. Функционирование режима прихваток «TACK»

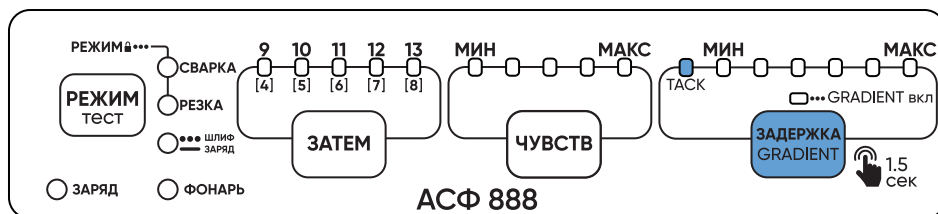

Нажатием кнопки **ЗАДЕРЖКА GRADIENT** выберите «TACK». Активированный «TACK» отобразится соот-

ветствующей световой индикацией **TACK**.

5.9 Тестирование работы светофильтра (ТЕСТ)

Используется для проверки работоспособности светофильтра перед началом работы. Во время проверки осуществляется автоматическое переключение режимов


«Сварка 9-13», «Резка / сварка 4-8» и «Шлифовка», а также ступенчатое переключение всех значений фиксированного затемнения в диапазон 4-13 DIN.

Зажатием кнопки **РЕЖИМ ТЕСТ** на 1,5 секунды активируйте тестирование светофильтра.

5.10 Фонарь


Фонарь предназначен для дополнительного освещения рабочей поверхности. Питание фонаря осуществляется отдельным

съёмным литий-ионным аккумулятором. Зарядку аккумулятора необходимо осуществлять любым сетевым адаптером с разъемом Type-C.

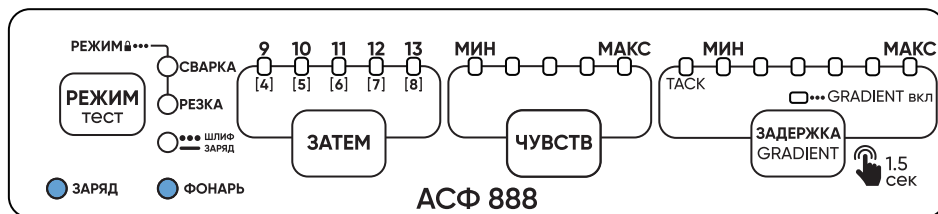

Зажатием кнопки  на 1,5 секунды включите фонарь. Активация фонаря отобразится соответствующей световой индикацией  **ФОНАРЬ**. При низком заряде аккумулятора будет включена соответствующая индикация  **ЗАРЯД**.

Важно: при включении сварочной дуги фонарь автоматически выключается. Включение фонаря после окончания горения сварочной дуги происходит автоматически.

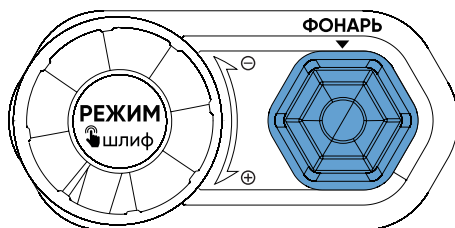

6 ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Питание сварочной маски осуществляется двумя сменными батареями. Замена батареи производится в момент, когда  **ШЛИФ**  **ЗАРЯД** отобразится постоянно включенным индикатором.

Для замены батареек извлеките отсеки батареи, находящийся на нижней торцевой части светофильтра, извлеките батарейки и замените их на новые. Установите батарейки на место (см. рисунок 5 «Замена батареи»).

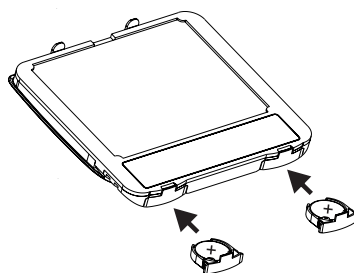


Рисунок 5. Замена батареи

7 ЗАМЕНА ЗАЩИТНЫХ СТЕКОЛ

Замена внешнего и внутреннего защитного стекла производится в случаях, когда на стеклах присутствует значительное количество дефектов расплавленного металла, копоть или нагар, а также повреждения

стекла в области оптических датчиков. Извлеките защитное стекло из корпуса маски и произведите замену. После замены защитной пластины убедитесь в отсутствии зазоров между и корпусом и пластиной.

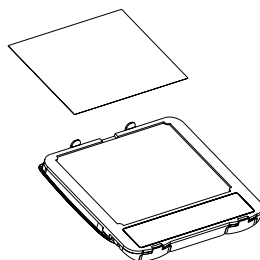
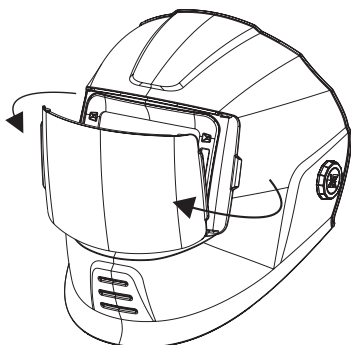


Рисунок 6. Замена внешнего и внутреннего защитного стекла

8 РЕГУЛИРОВКА НАГОЛОВНИКА

Используйте индивидуальные регулировки наголовника для комфортной работы (см. рисунок 7 «Схема сборки и регулировки наголовника»):

- 1 – Регулировка угла наклона
- 2 – Вертикальная регулировка размера
- 3 – Регулировка ближе / дальше
- 4 – Горизонтальная регулировка размера

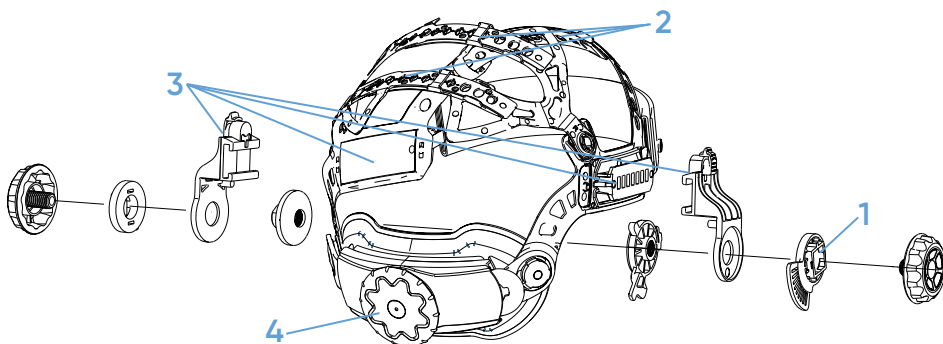


Рисунок 7. Схема сборки и регулировки наголовника

9 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Маска сварщика не является технически сложным товаром. Многие неисправности в её работе пользователь может устранить самостоятельно, не обращаясь в сервисную службу.

Меры по устранению неисправностей:

- проверить удалены ли заводские защитные плёнки с поверхности внешних и внутренних защитных стекол;
- проверить состояние батареек питания,

путем замены на заведомо исправную «новую»;

- визуально проверить наличие загрязнений на фотодатчиках светофильтра
- проверить, не включен ли режим «Шлифовка» (GRIND);
- в случае если на маске имеется кнопка «ТЕСТ» провести с помощью данной кнопки самотестирование.

10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес: ООО «СТАРТВЭЛД», 420111, РТ, г. Казань, ул. Университетская, зд. 22, офис 100, помещение 7, тел: 8 (843) 2121500, info@startweld.ru.

Адрес производства: ООО «СТАРТВЭЛД», 422527, РТ, Зеленодольский район, территория Промышленная площадка Индустриальный парк М7.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства составляют 24 месяца с даты продажи маски. Гарантия распространяется при условии соблюдения требования по эксплуатации. Гарантия не распространяется на маски:

- имеющие повреждения вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновение внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли, жидкости);
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской.

Важно: в случае возникновения проблем с маской необходимо обратиться в официальный сервисный центр Startweld одним из указанных способов:

- по WhatsApp +7 992 073-34-84
- по телефону 8 843 21-21-500 доб.110
- по электронной почте sc@startweld.ru



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи «__» _____ 202__ г.

Организация _____

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

м.п.



EAC