

**ПТК**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**АППАРАТЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ  
МЕТАЛЛОВ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ С  
ДВОЙНЫМ ПУЛЬСОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ФУНКЦИЕЙ TIG И MMA**

**ПТК МАСТЕР  
MIG 200 DP SYN NF99  
/ MIG 200 DP SYN NF99-4**

## **ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОКУПКОЙ!**

Аппараты полуавтоматической сварки в среде защитных газов ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99 / MIG 200 DP SYN NF99-4 были разработаны, изготовлены и протестированы с учетом новейших технологий и повышенных требований к уровню безопасности. Безопасная работа, комфорт и надежность гарантируется при правильной эксплуатации данных аппаратов. Мы настоятельно рекомендуем не нарушать нормы безопасности при проведении сварочных работ. Несоблюдение требований может привести к серьезному ущербу для людей и имущества.

---

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Аппараты полуавтоматической сварки в среде защитных газов ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99 / MIG 200 DP SYN NF99-4 предназначены исключительно для сварки металлов, иное применение данных аппаратов не предусмотрено и не допускается. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандарта ГОСТ 12.3003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности» и требования стандартов ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-2014.

---

## **АКТУАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Обратите внимание, что производитель ведет дальнейшую работу по усовершенствованию конструкции, технических характеристик, комплектации и прочих параметров, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в данном руководстве по эксплуатации.

Чтобы скачать наиболее актуальное руководство по эксплуатации к вашему сварочному аппарату, выполните ряд действий:

1. Перейдите на сайт ПТК ([ptk-svarka.ru](http://ptk-svarka.ru));
  2. В строке поиска укажите полное наименование товара;
  3. Перейдите в карточку товара;
  4. В разделе «Документы» скачайте актуальный справочно-информационный документ к вашему аппарату.
-

## ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

 


Перед использованием оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, соблюдать указания на технических шильдах и требования техники безопасности.



Поражение электрическим током может быть смертельно опасным.

Соблюдайте правила безопасности. Не ставьте оборудование на влажную поверхность. Работайте в сухой одежде.



В случае поломки оборудования необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. Не производите ремонтных работ самостоятельно, если вы не квалифицированный специалист.



Дым и газ могут быть опасны для вашего здоровья. Защитите дыхательные пути от задымления. Используйте вентиляцию. Работайте в сварочной маске.



Искры, образованные в процессе сварки, могут привести к воспламенению и пожару.

Не производите сварку вблизи легковоспламеняющихся материалов, а также емкостей, в которых они хранятся.



Сварочная дуга может ослепить глаза и обжечь кожу.

Во время сварочных работ или при резке металла всегда используйте средства индивидуальной защиты.

---

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Оборудование предназначено для промышленного и профессионального использования. Имеет декларацию о соответствии ЕАС. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «Низковольтное оборудование», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                               | 5  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                | 6  |
| ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ      | 6  |
| ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ                                 | 7  |
| ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ                                  | 7  |
| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ | 8  |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО IP                                  | 9  |
| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ                                      | 9  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ  | 10 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                          | 11 |
| ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ                           | 12 |
| УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ                            | 17 |
| НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ                   | 18 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                            | 20 |
| ХРАНЕНИЕ  | 21 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА                                     | 21 |
| УТИЛИЗАЦИЯ  | 21 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                           | 22 |
| ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ                      | 23 |
| СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ                                    | 24 |
| СЕРВИСНЫЕ ТАЛОНЫ                                    | 25 |

---

## ВНИМАНИЕ!

1. Перед использованием аппарата внимательно прочитаете руководство по эксплуатации.
2. Не допускается внесение изменений или выполнение каких-либо действий при использовании аппарата, не предусмотренных данным руководством.
3. По всем вопросам, которые возникли в ходе эксплуатации и обслуживания аппарата, Вы можете получить консультацию у специалистов официальных сервисных центров.
4. Производитель не несет ответственность за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного внесения изменений в конструкцию аппарата, за возможные последствия или некорректное выполнение рекомендаций, изложенных в руководстве.
5. Производитель ведет дальнейшую работу по усовершенствованию конструкции и функционала аппарата, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

**ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АППАРАТОМ. РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО СОПРОВОЖДАТЬ ЕГО ПРИ ПРОДАЖЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.**

---

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

**ПРОЦЕСС СВАРКИ МЕТАЛЛОВ ОПАСЕН. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМЫ. ЛИЦА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОР И КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ГЛАЗ, ДОЛЖНЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С АППАРАТОМ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.**

---

### **Электрические и магнитные поля опасны**

Электрический ток в любом проводнике создает локализованные электрические и магнитные поля (ЭМП). Ток образует ЭМП вокруг кабелей и инверторных аппаратов. ЭМП могут нарушить работу электронных установок: компьютеров, устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), телекоммуникационных линий, сети, линий сигнализации и кардиостимуляторов. Людям, которые используют электрокардиостимуляторы, необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом до начала работ с аппаратом.

Воздействие ЭМП при сварке металлов может иметь и другие последствия для здоровья, которые могут быть неизвестны заранее. Поэтому, всем сварщикам рекомендуется выполнять следующие процедуры для минимизации воздействия ЭМП во время работы:

- Перед сваркой полностью размотайте сварочные кабели.
- Не обматывайте сварочным кабелем с держателем и кабелем с клеммой заземления свои руки, не обматывайте их вокруг себя.
- Не занимайте положение между сварочным держателем с заправленным электродом и кабелем с клеммой заземления.
- Не работайте вблизи источника питания сварочного аппарата.
- Обеспечьте экранирование источника излучения и рабочего места. Для экранирования рабочих мест рекомендуется применять ширмы, щитки или специальные кабины.
- Обеспечьте поглощение или уменьшение образования зарядов статического электричества: устраняйте заряды статического электричества путем заземления оборудования и коммуникаций, используйте средства индивидуальной защиты.

### **Электромагнитная совместимость**

Аппарат соответствует действующим в настоящее время стандартам по электромагнитной совместимости (ЭМС). Соблюдайте следующие правила:

- Аппарат может вызывать помехи в электрической сети общего доступа. Поэтому на сетевое подключение распространяются требования относительно максимально допустимого полного сопротивления сети. При необходимости просим Вас согласовать требуемые характеристики входного напряжения с обслуживающей электрическую сеть организацией.
- Аппарат предназначен для работы в бытовых, коммерческих и промышленных условиях применения.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуем использовать аппарат строго по назначению, при помощи обученного и квалифицированного персонала. Производитель и продавец не несут ответственности за поломку оборудования в гарантийный и постгарантийный период, если будет доказано, что оборудование использовалось не по назначению или были нарушены правила эксплуатации. Не допускается использование оборудования в условиях, не предусмотренных классом защиты и классом изоляции.

При использовании оборудования температура воздуха не должна быть ниже 0°C и выше +40°C. Все работы должны выполняться при влажности воздуха не более 80%.

Перед включением аппарата убедитесь, что сетевой кабель подключения не натянут, аппарат устойчиво стоит на поверхности и нет очевидного риска падения. Перед включением аппарата убедитесь, что вентиляционная решетка не прикрыта посторонними предметами.

## ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ

Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей строительным нормам и правилам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ГОСТ 12.3.003-86).

Помимо общеобменной вентиляции производственных помещений, стационарные посты сварки должны быть оборудованы местными вентиляционными системами или мобильными дымоуловителями. Если нет возможности вентилировать помещение при помощи вентиляционных систем, используйте маску-респиратор или специальную маску с функцией подачи очищенного воздуха.

Рабочее место электросварщика должно быть ограждено переносными или стационарными светонепроницаемыми ограждениями (щитами, ширмами или экранами) из несгораемого материала, высота которых должна обеспечивать надежность защиты (ГОСТ 12.3.003-86).

Не допускается сварка металла в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ.

Для защиты лица и глаз от излучений сварочной дуги используйте защитную маску. Работайте в сухих кожаных перчатках. Голова сварщика должна быть покрыта головным убором. Всегда надевайте специальный костюм сварщика - он должен быть сухим, сделан из негорючего материала и подходить по размеру. Для защиты от брызг расплавленного металла специальная обувь сварщика должна быть герметичной и с резиновой подошвой без гвоздей во избежание поражения сварщика электрическим током.

Не производите сварку металла в контактных линзах. Интенсивное излучение дуги может вызвать склеивание линзы с роговицей глаза. Во время сварки металла рекомендуем использовать очки для улучшения зрения или специальные увеличительные пластины в маску.

Помните, что во время сварки металла, а также после, изделие нагревается, особенно в области сварки. Не касайтесь заготовки в течение некоторого времени, дайте изделию остыть и только потом берите заготовку в руку.

Не позволяйте лицам без средств индивидуальной защиты находиться рядом с рабочей зоной во время сварки металла.

Всегда держите в непосредственной близости аптечку. Если Вы понимаете, что Вы не можете самостоятельно оказать себе медицинскую помощь, то незамедлительно обратитесь к врачу.

---

## ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

К выполнению сварочных работ допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности. Имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения (ГОСТ 12.3.003-86).

Аппарат не должен стоять на мокрой или влажной поверхности.

Помните, что держатель является электрически заряженным предметом. Никогда не опускайте держатель в воду.

Не прикасайтесь к неизолированным деталям без специальных перчаток или краг.

Запрещается производить любые подключения под напряжением. Обеспечьте хорошее заземление свариваемого изделия.

Следите, чтобы все кабели (сетевой, кабель с клеммой заземления, сварочный кабель с держателем) были без повреждений.

При подключении аппарата используйте розетки с заземляющим контуром.

Для включения аппарата в розетку и отсоединения его от розетки, применяйте только специальные вилочные разъемы, соответствующие по размерам и прочим характеристикам используемым Вами розеткам для питания сварочного аппарата.

После окончания работ выключите аппарат с помощью кнопки ВЫКЛ.

Отключайте аппарат от питающей сети во время простоя и после окончания всех работ.

---

## ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Удалите все воспламеняемые предметы и материалы из рабочей зоны. Помните, что искры и раскаленные материалы могут с легкостью попасть на прилегающие поверхности. Избегайте сварки вблизи гидравлических линий.

Искры и брызги отлетают от свариваемого металла. Носите защитную одежду, изготовленную из материалов без содержания масел. Надевайте кожаные перчатки, плотную рубашку, высокую обувь и защитную шапочку, закрывающую волосы.

Полы производственных помещений для выполнения сварки

должны быть несгораемыми, обладать малой теплопроводностью (ГОСТ 12.3.003-86).

При остановке процесса сварки убедитесь, что ни одна часть электрической цепи аппарата не соприкасается с обрабатываемым изделием или заземлением. Случайный контакт может стать причиной перегрева и создать угрозу возгорания аппарата и его кабелей.

Если на рабочей площадке используется сжатый газ, необходимо принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить опасные ситуации.

Не нагревайте и не проводите операции по сварке емкостей или контейнеров до тех пор, пока не убедитесь в том, что подобные процедуры не приведут к возникновению воспламеняемых или токсичных испарений от материалов, находящихся внутри. Такие материалы могут остаться из-за некачественной очистки емкостей при подготовке их к сварочным работам. Они могут повлечь за собой взрыв.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Полную ответственность за соблюдение всех правил техники безопасности и рекомендаций несут потребители оборудования ПТК. Дополнительно к стандартным правилам, которые относятся к организации рабочего места, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- К работе с оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, которые изучили руководство по эксплуатации, устройство оборудования, правила и технику безопасности, прошли инструктаж по технике безопасности, имеют доступ к самостоятельной работе.
- Запрещается вести сварочные работы на открытой территории при атмосферных осадках (дождь, снег). После их завершения сварка разрешена только с применением диэлектрических перчаток, обуви и ковриков, которые должны проходить обязательную поверку в установленные сроки.
- Всегда вытирайте воду и капли дождя сразу после их обнаружения, а также проверяйте изоляцию соединений мегаомметром. Сразу же прекращайте сварку при обнаружении каких-либо аномальных явлений.
- Для защиты органов зрения и лица обязательно применение защитных масок. Также необходимо предусмотреть защиту от воздействия сварочной дуги посторонних лиц. С этой целью устанавливаются специальные экраны или щиты, не допускающие ослепления помощников сварщика.
- Не подносите руки, части свободной одежды и инструменты близко к токоведущим проводам.
- Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Давление воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для внутренних деталей оборудования.
- Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.



## КЛАСС ЗАЩИТЫ ПО IP

Аппараты ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99 / MIG 200 DP SYN NF99-4 произведены по классу защиты IP21.

Корпус аппаратов отвечает следующим требованиям:

- Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр более 12 мм, в том числе защита от случайного попадания пальцев рук в технологические отверстия аппарата.
- Вертикальное кратковременное попадание капель воды на корпус аппарата в виде осадков при работе на улице, что не сможет помешать нормальной работе устройства.

---

**ВСЕ ТЕСТЫ ПО ВЛАГОЗАЩИТЕ С АППАРАТАМИ ПРОИЗВОДИЛИСЬ БЕЗ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ. НАЛИЧИЕ У АППАРАТА КЛАССА ЗАЩИТЫ IP21 НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА, ТАК КАК ДАННЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ НЕ ПРЕДОХРАНЯЕТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА. ОГРАДИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЕГО ПОЛОМКИ.**

---

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Аппараты полуавтоматической сварки в среде защитных газов ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99 / MIG 200 DP SYN NF99-4 позволяют производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током на базе мощных IGBT транзисторов с частотой преобразования ~ 15 кГц/16 кГц. Применение передовых инверторных технологий позволило увеличить КПД до 80%.

Применение принципа широтно-импульсной модуляции (PWM) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.

### Особенности:

- Синергетическое и ручное управление сварочным процессом. Функция синергетического управления позволяет выбирать оптимальные параметры сварочного тока, при этом корректировка сварочного напряжения (длины дуги) происходит автоматически. Дополнительно учитываются особенности сварочных материалов – диаметр сварочной проволоки, вид и состав защитного газа, свариваемый материал. В ручном управлении настройки параметров происходят вручную, то есть сварщик сам задает необходимую скорость подачи проволоки и сварочное напряжение. Возможность отключения синергетики и сварка в режиме «Manual».
- В режиме PULSE MIG и DOUBLE PULSE MIG параметры импульса сварочного тока уже запрограммированы в зависимости от скорости подачи и диаметра проволоки, а так же свариваемого металла.
- В режиме DOUBLE PULSE MIG есть регулировки базового тока, частота импульса и заполнения (скважности) импульса. В режиме 4T также есть регулировка тока заварки кратера и напряжения заварки кратера. В режиме 4TL - регулировка стартового тока и напряжения, а также тока заварки кратера и напряжения заварки кратера.
- Функция предпродувки и постпродувки газом в режиме MIG и PULSE MIG для уменьшения образования дефектов.

- Функция Burn Back Time – время отжига проволоки для облегчения повторного зажигания.
- Функция Run In – облегчает зажигание дуги в режиме MIG.
- Регулировка индуктивности для изменения жесткости или мягкости дуги.
- Функция Hot Start для улучшенного зажигания сварочной дуги в режиме MIG.
- 2T/4T/4TL режимы работы сварочной горелки. 4TL – режим горелки, когда сварочный ток и сварочное напряжение изменяются по циклограмме.
- Функция SPOT для сварки точками или небольшими прихватками.
- Холостой прогон проволоки при нажатии на правый энкодер, проверка газа при нажатии на левый энкодер.
- Сварка без газа порошковой проволокой.
- Наличие слотов памяти для записи настроек.
- Реализованы синергетические настройки для MIG сварки с различными материалами, такими как алюминиевые сплавы, нержавеющие стали, углеродистые стали в среде углекислого газа и в сварочной смеси, а также под различные диаметры сварочной проволоки.
- Дополнительная функция аргонодуговой сварки в среде защитных газов Lift TIG. Позволяет использовать вольфрамовые электроды диаметром от 1,0 до 4,0 мм.
- Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм.
- В режиме MMA есть настройки Arc Force, Hot Start, возможность включения/выключения функции Anti Stick и VRD.
- 4-роликковый металлический механизм подачи проволоки с подающими роликами 30x22x10 U 0,8-1,0 (в аппарате МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99-4).

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |          |
|---|----------|
| Инверторный аппарат полуавтоматической сварки       | 1 шт.    |
| Сварочная горелка MIG 15 серии                      | 1 шт.    |
| Клемма заземления                                   | 1 шт.    |
| Наконечник сварочный прямой М6 d0,8 и 1,0 мм        | по 1 шт. |
| Наконечник сварочный М6 d0,8 и 1,0 мм               | по 1 шт. |
| Ролик подающий 30x10x10 U 0,8–1,0 (аппарат NF99)*   | 1 шт.    |
| Ролик подающий 30x22x10 U 0,8–1,0 (аппарат NF99-4)* | 2 шт.    |
| Ролик подающий 30x22x10 V 0,8–1,0 (аппарат NF99-4)* | 2 шт.    |
| Канал направляющий ТЕФЛОН                           | 1 шт.    |
| Ключ универсальный                                  | 1 шт.    |
| Руководство по эксплуатации                         | 1 шт.    |

\*Ролики подающие V установлены в механизм подачи проволоки, ролики U укомплектованы в ЗИП


**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРИ ЭТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АППАРАТОВ НЕ УХУДАШАЮТСЯ.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                            | <b>ПТК МАСТЕР MIG 200<br/>DP SYN NF99</b> | <b>ПТК МАСТЕР MIG 200<br/>DP SYN NF99-4</b> |
|--|---|---|
| Напряжение питающей сети, В                      | 220±15%                                   | 220±15%                                     |
| Частота питающей сети, Гц                        | 50  | 50  |
| Потребляемый ток, А                              | 31  | 31  |
| Диапазон регулировки тока MIG, А                 | 40–200                                    | 40–200                                      |
| Диапазон регулировки тока MMA, А                 | 20–200                                    | 20–200                                      |
| Диапазон регулировки тока TIG, А                 | 10–200                                    | 10–200                                      |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, В           | 16–24                                     | 16–24                                       |
| Диапазон напряжения TIG, В                       | 10,4–18                                   | 10,4–18                                     |
| Диапазон напряжения MMA, В                       | 20,4–28                                   | 20,4–28                                     |
| Потребляемая мощность MIG, кВт                   | 6,6                                       | 6,6   |
| Потребляемая мощность MMA, кВт                   | 7,7                                       | 7,7   |
| Потребляемая мощность TIG, кВт                   | 4,9                                       | 4,9   |
| Напряжение холостого хода, В                     | 65  | 65  |
| Напряжение холостого хода VRD<br>в режиме MMA, В | 17  | 17  |
| Время предпродувки газом, сек                    | 0–20                                      | 0–20  |
| Время постпродувки газом, сек                    | 0–20                                      | 0–20  |
| Время SPOT, сек                                  | 0–15                                      | 0–15  |
| Частота двойного импульса, Гц                    | 0–5                                       | 0–5   |
| Скважность двойного импульса, %                  | 10–80                                     | 10–80                                       |
| Коэффициент мощности                             | 0,73                                      | 0,73  |
| ПВ, %  | 60  | 60  |
| КПД, %   | 85  | 85  |
| Тип подающего механизма                          | Встроенный                                | Встроенный                                  |
| Скорость подачи проволоки, м/мин                 | 2–15                                      | 2–15  |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм              | 0,6–1,0                                   | 0,6–1,0                                     |
| Диаметр электрода MMA, мм                        | 1,5–5,0                                   | 1,5–5,0                                     |
| Диаметр электрода TIG, мм                        | 1,0–4,0                                   | 1,0–4,0                                     |
| Класс изоляции                                   | F   | F   |
| Класс защиты                                     | IP21                                      | IP21  |
| Габариты аппарата, мм (не более)                 | 450x200x350                               | 450x200x350                                 |
| Вес аппарата, кг (не более)                      | 10,2                                      | 10,2  |


**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЛЮБОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ С ГОРЕЛКОЙ ИЛИ КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СВАРКЕ. СВЯЗАНО ЭТО С ПОНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЯЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ, ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ИХ ДЛИНЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАБЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПО ДЛИНЕ КАБЕЛЯМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВХОДЯЩИМ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ).**

## ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

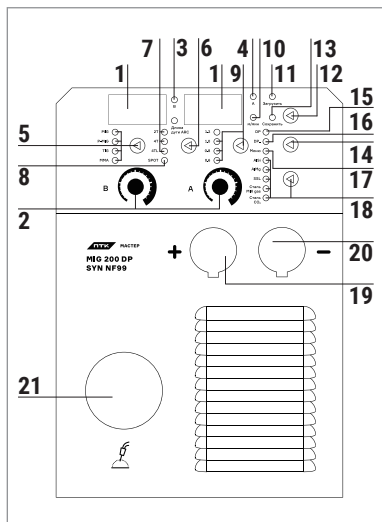


### Передняя панель:

1. Цифровые дисплеи
2. Энкодеры
3. Индикатор сварочного напряжения
4. Индикатор сварочного тока
5. Выбор режима и индикаторы:
  - MIG (режим полуавтоматической сварки с ручными и синергетическими настройками)
  - P-MIG (режим полуавтоматической сварки с пульсом и двойным пульсом)
  - Lift TIG (режим аргодуговой сварки)
  - MMA (режим ручной дуговой сварки)
6. Выбор режима работы сварочной горелки
7. Индикаторы режимов работы сварочной горелки 2T/4T/4TL
8. Индикатор SPOT режима
9. Выбор диаметра сварочной проволоки и индикаторы
10. Индикатор скорости подачи сварочной проволоки
11. Индикатор режима загрузки сохраненных параметров
12. Кнопка выбора загрузки / сохранения параметров
13. Индикатор режима выбора ячейки памяти для сохранения параметров
14. Кнопка включения/отключения режима DP, параметров DP, Меню
15. Индикатор включения/отключения режима DP
16. Индикатор выбора параметров режима DP
17. Индикатор режима МЕНЮ
18. Выбор и индикаторы сварочного материала
19. Разъем подключения «+»
20. Разъем подключения «-»
21. Евроадаптер подключения сварочной горелки

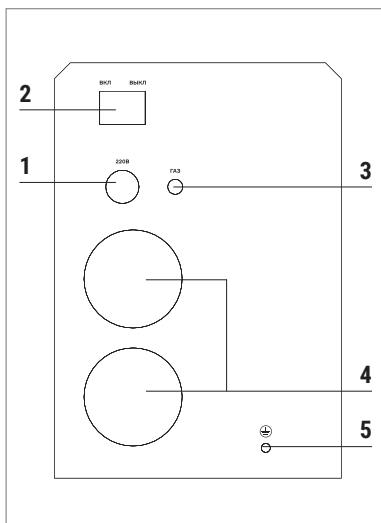

**Задняя панель:**

1. Сетевой кабель
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. Штуцер подключения газа
4. Вентиляционное отверстие
5. Заземление

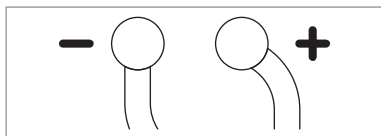

**Смена полярности**

Кабели смены полярности расположены в отсеке, рядом с подающим механизмом.

**Режим MIG сварки**


При нажатии кнопки выберите необходимый режим: MIG – полуавтоматическая сварка в среде защитных газов.

По умолчанию в аппарате установлено ручное управления сварочными параметрами. Режим MIG также позволяет настроить такие параметры, как индуктивность, Run-In, Burn-Back Time, Hot Start, предпродувка газом, постпродувка газом, а также включить синергетическое управление.

Для этого необходимо:


- Нажать кнопку «МЕНЮ». На левом дисплее загорится обозначение параметра, на правом – его значение.
- Правым энкодером устанавливается необходимое значение того или иного параметра, левым энкодером – переключение между параметрами.

**Режим 2T**

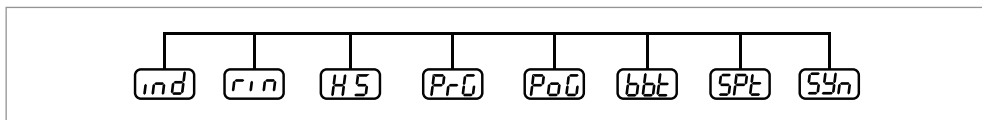

| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения  | Диапазон регулировки |
|------------------------|---|----------------------|
| Ind                    | Индуктивность   | -10-+10              |
| Rin                    | Скорость подачи проволоки до первичного замыкания                         | 0-10                 |
| HS                     | Горячий старт   | 0-10                 |
| PrG                    | Предпродувка газом  | 0-20 сек             |
| PoG                    | Постпродувка газом  | 0-20 сек             |
| BBt                    | Время отжига проволоки  | 0-10                 |
| SPT                    | Время длительности сварки точками (только в режиме SPOT)                  | 0-15 сек             |
| SYn                    | Синергетический режим. Позволяет включать или отключать режим синергетики |                      |


#### Режим 4Т

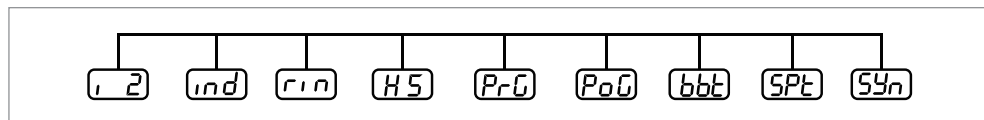

Помимо ранее перечисленных параметров, в режиме 4Т добавляется параметр:

| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения | Диапазон регулировки |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| I2                     | Ток заварки кратера  | 25-200 А             |

#### Режим 4TL

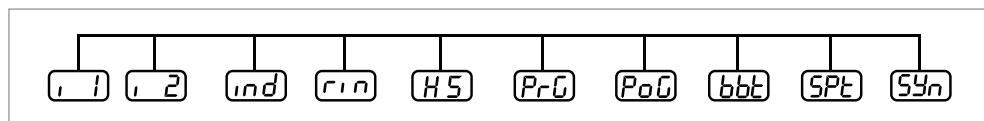

Помимо ранее перечисленных параметров, в режиме 4TL добавляется параметр:

| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения    | Диапазон регулировки |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| I1                     | Стартовый сварочный ток | 25-200 А             |


В синергетическом режиме при выборе необходимого диаметра проволоки и сварочного материала аппарат производит корректировку минимального и максимального значения сварочного тока.

#### Режим PULSE MIG

 
Полуавтоматическая сварка с одиночным/двойным импульсом. Данный режим работает только с синергетическим управлением сварочными параметрами.

При работе одиночным импульсом корректировка параметров будет выглядеть следующим образом:

**Режим 2Т**




**Режим 4Т**

 

Помимо ранее перечисленных параметров, в режиме 4Т добавляются параметры:

| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения       | Диапазон регулировки |
|------------------------|----------------------------|----------------------|
| I2                     | Ток заварки кратера        | 25–200 А             |
| U2                     | Напряжение заварки кратера | -5–+5 В              |

**Режим 4ТL**

 


Помимо ранее перечисленных параметров, в режиме 4Т добавляются параметры:

| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения           | Диапазон регулировки |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| U1                     | Стартовое сварочное напряжение | -5–+5 В              |
| I2                     | Ток заварки кратера            | 25–200 А             |

Обратите внимание, что регулировка параметров в режимах 4Т и 4ТL одинаковы для MIG Pulse и для MIG в режиме SYN OFF, т.е. с отключенной синергетикой.

Для настройки аппарата для сварки двойным импульсом в режиме PULSE MIG необходимо:

 - Нажать кнопку «МЕНЮ». На левом дисплее загорится надпись DP, на правом – ON/OFF.
- Правым энкодером выберите режим DP ON для включения режима DOUBLE PULSE.
- Далее нажмите кнопку «МЕНЮ» еще раз, чтобы перейти в настройки параметров DOUBLE PULSE.



| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения | Диапазон регулировки |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Ib5                    | Базовый ток          | 25–200 А             |
| FR9                    | Частота импульса     | 0–5,0                |
| dUY                    | Скважность импульса  | 10–80 %              |


Следующим нажатием кнопки «МЕНЮ» вы сможете настроить основные параметры аналогично режиму MIG.

## Режим Lift TIG

 Аргонодуговая сварка с контактным поджигом дуги Lift TIG. Данный режим позволяет производить аргонодуговую сварку на постоянном токе прямой полярности (на горелке «-»).

## Режим MMA сварки

Основные параметры для настройки режима MMA сварки:



| Обозначение на дисплее | Расшифровка значения               | Диапазон регулировки |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| dlc                    | Форсаж дуги                        | 0–10                 |
| HS                     | Горячий старт                      | 0–10                 |
| Vrd                    | Снижение напряжения холостого хода |                      |
| Ant                    | Антизалипание электрода            |                      |

## Выбор материала

В сварочных аппаратах ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99 / MIG 200 DP SYN NF99-4 реализованы программы сварки различных материалов.

- AlSi – сварка алюминиевых сплавов проволокой с добавлением кремния.
- AlMg – сварка алюминиевых сплавов проволокой с добавлением магния.
- SSL – сварка нержавеющей и коррозионно-стойких сталей.
- Carbon Steel Mix Gas – сварка углеродистых сталей в смеси газов.
- Carbon Steel CO<sub>2</sub> – сварка углеродистых сталей в углекислом газе.

## Сохранение / загрузка параметров сварки

Для загрузки ранее сохраненных параметров сварки (в режимах MIG, P-MIG, Lift-TIG и MMA) нажмите на кнопку выбора загрузки / сохранения параметров (поз.12). Загорится индикатор режима загрузки сохраненных параметров (поз.11). На левом цифровом дисплее отобразится надпись «CH», а на правом номер слота памяти от 0 до 9. С помощью вращения правого энкодера выберите необходимый номер. Если на выбранном слоте памяти записаны сварочные параметры, то они автоматически отобразятся на лицевой панели аппарата. Если выбранный слот памяти не используется, то на правом цифровом дисплее отобразится надпись «по». Для сохранения сварочных параметров еще раз нажмите кнопку выбора загрузки / сохранения параметров (поз.12). Загорится индикатор режима выбора ячейки памяти для сохранения параметров (поз.13). На левом дисплее также будет отображаться надпись «CH», а на правом номер слота памяти от 0 до 9. С помощью вращения правого энкодера выберите необходимый номер. Далее нажмите и удерживайте кнопку загрузки / сохранения параметров (поз.12) до момента пока аппарат не отобразит сварочные параметры на лицевой панели.



## УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Подсоединение входных кабелей

Аппарат оснащен сетевым кабелем с вилкой, подсоедините его к источнику питания с требуемыми параметрами электросети. Сварочный аппарат следует подключать к правильно установленной розетке с заземляющим контактом. Провода сетевого кабеля должны иметь надежный контакт с сетевым разъемом, чтобы избежать окисления контактов. Перед подключением аппарата к сети необходимо проверить входное напряжение, фазы и частоту питающей сети. Более подробная информация о параметрах входного питания указана в разделе «Технические характеристики» в этой инструкции или на заводской табличке на самом аппарате.

### Подсоединение газового шланга

Подсоедините шланг подачи газа к входному разъему на задней части аппарата. Закрепите хомутом для надежности или используйте быстрозъем. Система газоснабжения, состоящая из газового баллона, редуктора и газового шланга, должна иметь плотные соединения, чтобы обеспечить надежную подачу газа.

### Подсоединение выходных кабелей для MIG сварки

Подсоедините евроадаптер сварочной горелки к аппарату после того, как заправите сварочную проволоку, и её конец будет видно из панельного евроразъема, это облегчит подсоединение сварочной горелки.

Разъем переключения полярности установите в разъем «+» или «-» в зависимости от выбранной проволоки. При стандартном процессе MIG чаще всего применяется обратная полярность («+» на горелке, «-» на заготовке, т.е. байонетный разъем выбора полярности устанавливаем в гнездо «+»). Установите байонет обратного кабеля (кабеля, который подключается к заготовке) в разъем оставшийся свободным.

При сварке порошковой самозащитой проволокой (FCAW – в Американской классификации) следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя, относительно полярности, применяемой при сварке. Чаще всего применяется прямая полярность, т.к. при таком варианте достигается более эффективное выделение тепла на проволоке, что облегчает плавление шихты и хорошую защиту зоны плавления проволоки.

### Подсоединение кабелей для MMA сварки

При сварке покрытым электродом кабель электрододержателя должен быть подсоединен к разъему «+», а обратный кабель от заготовки – к разъему «-». Будьте внимательны! При неплотном подсоединении кабелей байонетный разъем будет греться и со временем оплавится или выгорит, что может привести к повреждению источника и кабеля.

Обратите внимание на полярность подключения в режиме MMA сварки. Возможны два варианта подключения сварочных кабелей. В режиме «Обратной полярности» электрододержатель подключается к гнезду «+», а кабель от свариваемого изделия к гнезду «-». В режиме «Прямой полярности» электрододержатель подключается к гнезду «-», а изделие, соответственно, к гнезду «+». Обычно используется режим MMA обратной полярности. При выборе полярности следуйте указаниям изготовителя на упаковке используемых электродов.

### Присоединение кабелей для Lift TIG

При сварке неплавящимся электродом в среде инертного газа (TIG) к аппарату следует подключить вентильную горелку к гнезду «-», кабель от свариваемого изделия к клемме «+». Проверьте подключение защитного газа к горелке. Настройте расход защитного газа, в зависимости от интенсивности процесса примерно от 9 до 16 литров в минуту. Заточите электрод. После всех приготовлений, откройте защитный газ на горелке. Прижмите электрод к свариваемой поверхности и оторвите на высоту 3-5 мм. Дайте стабилизироваться дуге. Либо зажигание может быть выполнено «чирканьем», но данный способ не рекомендуется, т.к. в шве могут остаться включения вольфрама, которые могут послужить концентраторами напряжения.

### Регулировка индуктивности

Функция индуктивности позволяет настроить необходимую жесткость дуги. Величина индуктивности определяет скорость нарастания тока короткого замыкания (сжимающего усилия). При малой индуктивности капля быстро и сильно сжимается, как следствие электрод начинает брызгать. При большой индуктивности увеличивается время отделения капли, и она плавно переходит в сварочную ванну. Сварной шов получается более гладким и чистым.

Поверните ручку регулятора до упора против часовой стрелки (в сторону уменьшения) – индуктивность будет минимальной, а дуга будет жесткой. Режим подходит для корневого прохода при многопроходной сварке и когда нужно «продавить» сварочный шов. Выкрутите ручку регулятора индуктивности до упора по часовой стрелке (в сторону увеличения) – индуктивность увеличится, а разбрызгивание металла уменьшится, уменьшится и жесткость дуги. Дуга станет более эластичной. Применяется для облицовочных швов, рекомендуется для начинающих сварщиков.

### Кнопка холостого прогона проволоки

Для комфортной и безопасной заправки проволоки в горелку рекомендуется использование кнопки холостой подачи, а не триггера горелки, так задействуется только двигатель подачи проволоки. Питание на клеммы и защитный газ не подается.

### Синергетическое управление сварочным процессом

Функция позволяет выбирать оптимальные параметры импульсов и сварочного тока. При этом учитывает марку, толщину и свойства металлического изделия. Дополнительно учитывает и особенности сварочных материалов – диаметр и марку сварочной проволоки, вид и состав защитного газа.

## НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможные неисправности  | Причины и их устранение   |
|--|---|
| Вентилятор не вращается  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте подключение аппарата в сеть.</li> <li>• Убедитесь, подходит ли входной кабель к источнику тока.</li> </ul> |
| Высвечивается индикатор сети, вентилятор работает, но дуга не возбуждается | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте надежность фиксации кабеля клеммы заземления и кабеля электрододержателя.</li> </ul>                       |

|   |   |
|---|---|
| <p>Высвечиваются индикаторы параметров сварки, вентилятор работает, но высвечивается индикатор неисправности сети</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможен перегруз сети, отключите аппарат из сети.</li> <li>• Возможен перегрев аппарата, подождите 3–4 минуты (пока аппарат остынет), не выключайте его из сети.</li> <li>• Возможна неисправность инверторной схемы. Обратитесь в ближайший официальный сервисный центр.</li> </ul>  |
| <p>Высвечивается индикатор перегрева</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Аппарат находится в состоянии защиты от перегрева. Он может восстановиться автоматически после охлаждения.</li> <li>• Проверьте исправность термореле. Замените его, если оно повреждено.</li> </ul>   |
| <p>Аппарат вырабатывает недостаточную для нормальной сварки величину сварочного тока</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, которое указано в технических характеристиках. Замерьте его вольтметром без нагрузки и во время горения дуги.</li> </ul>  |
| <p>Рабочий цикл слишком короткий</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вентилятор работает.</li> <li>• Вентилятор не должен быть заблокирован. Воздух должен свободно циркулировать через вентиляционные отверстия.</li> <li>• В рабочей зоне не должно быть слишком жарко (цикл работы в технических характеристиках указан до +40°C). Для увеличения времени включения уменьшите сварочный ток.</li> </ul>                         |
| <p>Держатель электрода сильно нагревается</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинальный ток держателя электрода меньше его фактического рабочего тока.</li> <li>• Замените его на другой держатель с более высоким значением номинального тока.</li> </ul>   |
| <p>Чрезмерное разбрызгивание при сварке MMA</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неправильно выбрана полярность подключения.</li> <li>• Смените полярность.</li> </ul>  |
| <p>Отсутствует подача газа</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте вентиль газового баллона. При необходимости откройте вентиль.</li> <li>• Проверьте наличие газа в баллоне. Если необходимо, замените баллон.</li> <li>• Отрегулируйте расход газа.</li> <li>• Поврежден шланг подачи газа. Замените шланг.</li> <li>• Поврежден шланг подачи газа в горелке. Замените шланг или обратитесь в ближайший сервисный центр.</li> </ul> |
| <p>Отсутствует подача проволоки</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неверный диаметр ролика для бобины с проволокой. Замените ролики на подходящие.</li> <li>• Повреждения на ролике. Замените ролики.</li> <li>• Ролик слишком туго или слишком слабо затянут. Отрегулируйте усилие затяжки.</li> <li>• Проверьте повреждения сетевого кабеля или кабеля горелки.</li> </ul>  |
| <p>Прилипание проволоки к накопечнику</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сила сварочного тока мала. Отрегулируйте сварочный ток.</li> <li>• Канал подачи проволоки или накопечник повреждены/деформированы. Проверьте и замените их.</li> </ul>   |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед проведением технического обслуживания или ремонта отсоедините аппарат от сети.

Убедитесь в том, что клемма заземления правильно подсоединена к аппарату.

Проверьте качество всех соединений шлангов и проводов (особенно розетки), затяните неплотные соединения. При возникновении окисления удалите его с помощью шкурки, обеспечьте надежный контакт.

При обслуживании аппарата используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки и прочие аксессуары. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к выходу из строя аппарата или травмам.

---

**РЕМОНТ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.**

---

---

## ХРАНЕНИЕ

Аппарат, находящийся на длительном хранении, должен быть помещен в заводскую упаковку или в аналогичную коробку. Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

Аппарат следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -5°C до +55°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Перед упаковкой аппарата на длительное хранение произведите продувку воздухом вентилятора и плат внутри аппарата. Не допускайте попадания металлической стружки и химических веществ на платы аппарата – это может привести к короткому замыканию, окислению важных элементов аппарата.

Не включайте аппарат в сеть и не приступайте к работе, если аппарат хранился при минусовой температуре. Внесите аппарат в помещение, снимите упаковку и подождите не менее 2-х часов перед тем, как начать им пользоваться.

---

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Перевозить аппарат можно любым видом наземного, водного и воздушного транспорта, соблюдая установленные нормы и требования на конкретном виде транспорта.

Не допускайте падения аппарата и резких ударов по коробке с аппаратом. Не допускайте складирования в боковом положении. Специальные символы на коробке аппарата указывают правильность складирования и нормы по нагрузке на коробку. При транспортировке коробка с аппаратом должна быть надежно закреплена и не перемещаться во время движения.

Соблюдайте температурный режим. Температура окружающего воздуха должна колебаться от -30°C до +55°C. Относительная влажность воздуха не более 75%.

---

## УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы или поломки, оборудование подлежит утилизации на предприятия по переработке отходов, или передаче его организациям, которые занимаются переработкой черных и цветных металлов на основании Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

---

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ – 24 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПРОДАЖИ.

Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во время гарантийного срока эксплуатации Производитель гарантирует бесплатно устранить дефекты оборудования. Осуществляется это за счет ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисного центра, имеющего полномочия от Производителя на проведение диагностики и ремонта.

Гарантия не распространяется на комплектующие сварочного аппарата.

#### Гарантия не распространяется на аппараты в случае:

- Повреждений, вызванных несоответствием параметров сети номинальному напряжению, которые указаны в руководстве по эксплуатации.
- Самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения изменений в конструкцию аппарата.
- Сильного механического, электротехнического или химического воздействия.
- Попадания внутрь аппарата агрессивных и токопроводящих жидкостей, наличия внутри аппарата металлической пыли или стружки.

#### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Утраты гарантийного талона или внесения дополнений, исправлений, подчисток.
- Невозможности идентифицировать серийный номер аппарата, печать или дату продажи.

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

2021080811

Дата изготовления и детальная информация о производстве оборудования закодирована в штрих-коде и заводском номере. Стикер с информацией размещается на задней панели аппарата и индивидуальной упаковке.

### Стикер на задней панели аппарата

Год и месяц производства аппарата, серийный номер

Дата отгрузки оборудования указывается на индивидуальном стикере с ЕАС. Стикер с информацией размещается на индивидуальной упаковке.

### Стикер с ЕАС

1. Дата производства



арт. 005.100.277

**ПТК МАСТЕР MIG 200 DP SYN NF99**

АППАРАТ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ ИЗГОТОВЛЕН:  
АВГУСТ 2023.

|   |               |
|---|---------------|
| Напряжение питающей сети, В                   | 220±15%       |
| Частота питающей сети, Гц                     | 50            |
| Потребляемый ток, А                           | 31            |
| Диапазон регулировки тока MIG, А              | 40-200        |
| Диапазон регулировки тока MMA, А              | 20-200        |
| Диапазон регулировки тока TIG, А              | 10-200        |
| Диапазон регулировки напряжения MIG, В        | 16-24         |
| Диапазон напряжения TIG, В                    | 10,4-18       |
| Диапазон напряжения MMA, В                    | 20,4-28       |
| Потребляемая мощность MIG, кВт                | 6,6           |
| Потребляемая мощность MMA, кВт                | 7,7           |
| Потребляемая мощность TIG, кВт                | 7,9           |
| Напряжение холостого хода, В                  | 65            |
| Напряжение холостого хода YRD в режиме MMA, В | 17            |
| Время предразрядки газом, сек                 | 0-20          |
| Время постразрядки газом, сек                 | 0-20          |
| Время SPOT, сек                               | 0-15          |
| Частота импульса, Гц                          | 0-5,0 (5-250) |
| Сквознячность импульса, %                     | 10-80         |
| Коэффициент мощности                          | 0,73          |
| ПВ, %   | 60            |
| КПД, %  | 80            |
| Тип подающего механизма                       | Встроенный    |
| Скорость подачи проволоки, м/мин              | 2-15          |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм           | 0,5-1,0       |
| Диаметр электрода MMA, мм                     | 1,5-5,0       |
| Диаметр электрода TIG, мм                     | 1,0-4,0       |
| Степень изоляции                              | F             |
| Класс защиты                                  | IP21          |



1

4 610259 900134



Произведено для ООО «Сварка-Комплект»: 199397, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маленкова, д.44, корпус 1, стр. 1, оф. 704ч  
 Производители: Shenzhen Hister Technology Co., Ltd.: 6 Floor, 1st Building, NO.9 Shilongzai Road, 2nd Industrial Area, Shilong community, Shilong subdistrict, Baotian District, Shenzhen, China (Шаньчжень, Хистер Технологии Ко, Лтд.: 6 этаж, здание 1, NO.9 Шилонгзай Роад, 2ая Индустриал Зона, Шунтиньянь коммунари, Шаньи округ, Баотан район, Шэньчжэнь, Китай)

23

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание оборудования производят официальные сервисные центры.

Ознакомиться со списком компаний вы можете на сайте ПТК – [ptk-svarka.ru/service-centers](http://ptk-svarka.ru/service-centers)

Отсканируйте QR-код для быстрого перехода к списку сервисных центров ПТК.



---

**Изделие получено в указанной комплектности, без повреждений, в исправном состоянии.**

Серийный номер аппарата: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Наименование организации: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.



---

**СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №1** (заполняется сервисным центром)

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
| <b>Модель аппарата</b>                         |  | <b>Дата приема в ремонт</b>   |  | <b>Подпись представителя сервисного центра</b> |
| <b>Серийный номер</b>                          |  | <b>Дата выдачи из ремонта</b> |  |  |
| <b>Дата продажи</b>                            |  | <b>Сервисный центр</b>        |  | <b>М.П. сервисного центра</b>                  |
| <b>Фирма - продавец</b>                        |  |                               |  |  |
| <b>Адрес и телефон сервисного центра</b> _____ |  |                               |  |  |

---

**СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №2** (заполняется сервисным центром)

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
| <b>Модель аппарата</b>                         |  | <b>Дата приема в ремонт</b>   |  | <b>Подпись представителя сервисного центра</b> |
| <b>Серийный номер</b>                          |  | <b>Дата выдачи из ремонта</b> |  |  |
| <b>Дата продажи</b>                            |  | <b>Сервисный центр</b>        |  | <b>М.П. сервисного центра</b>                  |
| <b>Фирма - продавец</b>                        |  |                               |  |  |
| <b>Адрес и телефон сервисного центра</b> _____ |  |                               |  |  |

---

**СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН №3** (заполняется сервисным центром)

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
| <b>Модель аппарата</b>                         |  | <b>Дата приема в ремонт</b>   |  | <b>Подпись представителя сервисного центра</b> |
| <b>Серийный номер</b>                          |  | <b>Дата выдачи из ремонта</b> |  |  |
| <b>Дата продажи</b>                            |  | <b>Сервисный центр</b>        |  | <b>М.П. сервисного центра</b>                  |
| <b>Фирма - продавец</b>                        |  |                               |  |  |
| <b>Адрес и телефон сервисного центра</b> _____ |  |                               |  |  |

---





### **Произведено для**

#### **ООО «Сварка-Комплект»:**

199397, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. Наличная, д. 44, корп. 1,  
стр. 1, оф. 76-Н

### **Производитель**

#### **«Shenzhen Hister Technology Co., Ltd»:**

6 Floor, 1st Building, NO.9 Shilongzai Road,  
2nd Industrial area, Shuitian community,  
Shiyan sub-district, Bao'an District,  
Shenzhen, China

### **Отдел взаимодействия**

#### **с клиентами:**

+7 (495) 363-38-27

+7 (812) 326-06-46

info@ptk.group

**PTK-SVARKA.RU**

